

Industrieservice Gebäudesystemtechnik Elektroinstallationen Kommunikationstechnik Wege- u. Objektbeleuchtung Blitz- u. Überspannungsschutz Kranarbeiten bis 15m/to

Achterathsheideweg 62 · 47447 Moers (Kapellen) · Tel. 02841/650171 · Fax 02841/66607

Elektro-Westerhoff e.K. Achterathsheideweg 62 · 47447 Moers

ENNI Solar GmbH z.Hd. Herrn Rademacher Uerdinger Straße 31 47441 Moers

Betr.: Stellungnahme bzw. Bewertung zu der Beleuchtungsanlage auf dem Gelände: Urselmannsweg in 46509 Xanten

Sehr geehrter Herr Rademacher,

Ihrem Wunsch entsprechend, möchte ich eine kurze weiterführende Bewertung der vorh. Beleuchtungsanlage auf dem o.g. Gelände abgeben.

Wie Sie dem Prüfbericht vom 01.10.2020 entnehmen konnten, sind alle Beleuchtungsmasten nur noch als "eingeschränkt standsicher" eingestuft worden.

Der vornehmliche Grund für die Einstufung ist eine massive Schädigung im Fundament bzw. in der Gründung. Eine dem Alter der Masten entsprechende Schädigung des Mastrohres ist vorhanden.

Die montierten Langfeldleuchten sind teilweise, vermutlich durch Vandalismus, beschädigt und in einem schlechten Allgemeinzustand. Meiner Einschätzung nach wird es mittelfristig zu Problemen mit herabfallenden Teilen der Langfeldleuchten kommen. Die stetige Bewegung des Mastes aufgrund der schadhaften Gründung wird die vorherrschende Schädigung nachteilig begünstigen und immer schneller voranschreiten lassen.

Die Kabelübergangskästen und die Anschlüsse des Bel.-Kabels sind überwiegend in einem mangelhaften bzw. sehr schlechten Zustand.

Abschließend stelle ich fest, dass eine wirtschaftliche Ertüchtigung der Beleuchtungsanlage mit den vorh. Beleuchtungsmasten nicht möglich ist.

Sollte für die weitere Nutzung des Geländes eine Beleuchtungsanlage notwendig sein, wäre meine Empfehlung eine komplett neu geplante Installation.

fon 0 28 41 / 65 01 71 Frank Westerhoff

Zusammenfassender Prüfbericht zu den Messungen und technischen Bewertungen des jeweiligen Mastes mit dem mastap Messverfahren



	Pro	jekt-Nr.:					200914	14	
	Kur	nden Bestell-Nr.:							
	Nar	me und Anschrift de	s Auftragnehn	ners:		Elektro-Westerhoff	e.K. , Achterat	nsheideweg 62 , 47447	Moers 7
	Nar	me und Anschrift de	s Kunden:				ENNI Solar	GmbH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Kur	den Bestell-Nr.:										"] ↓		
	Nar	ne und Anschrift d	es Auftragnehi	mers:		Elektro	o-Westerhoff e.l	K., Achterath	hsheideweg 62 , 4744	17 Moers		" Solarp	oark Urselmannsweg Xai	nten "			
	Nar	ne und Anschrift d	es Kunden:					ENNI Solar	GmbH						J		
1	2	3	4	5	6	7	,	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 18 19 20 21 22 23 24 25
												Lage- und Tra	ngsicherheit	Abweichung von d	er Sollbeschaffenheit	Betriebssicherheit	Sichtprüfung
Lfd. Nr.	Mast-Nr.	Abschnitt / Prüfort	Material	Dateipräfix	Zeitpunkt der Prüfung	Geo - Si	tandort	Messgerät	Kommentar	Bewertung mastap	Standsicher Ja/Nein	Ertüchtigung	Bemessung	Unter GOK	Über GOK	Wartungs-arbeiten	Schiefstellung Dellen, Abplatzungen Korrosion/Risse GOK bis UK Tür Korrosion/Risse Tür Korrosion/Risse OK Tür bis Zopf Zustand Masttüre Ankerschrauben Ausgleichsmörtel
				Bestandteil des Dateinamens		Breitengrad	Längengrad			ist die endgültige Bewertungs- klasse: Sie ergibt sich aus Kombination verschiedener Ergebnisse. Abstufungen: zwischen 1 und 5	sagt aus, ob der Standsicherheits nachweis zum Zeitpunkt der Messung erbracht wurde	gibt den Zeitraum für die Ertüchtigung an: - Der längste Zeitraum beträgt 8 Jahre Weitere Unterteilungen sind abhängig vom Schädigungsgrad und liegen zwischen 1 Jahr und 4 Jahren. - Bei "Ertüchtigung kurzfristig" liegen gravierende Mängel vor.	sagt aus, ob ein Mast zum Einbauzeitpunkt für den Standort ausreichend bemessen war und die normativ geforderten Lasten tragen kann.	gibt an mit welcher Wahrscheinlichkeit die schlechtere Einstufung eines Mastes auf Schäden unterhalb GOK zurückzuführen sind. Sofern der Standsicherheitsnachw eis erbracht ist besteht kein zwingender Handlungsbedarf.	gibt an mit welcher Wahrscheinlichkeit die schlechtere Einstufung eines Mastes auf Schäden oberhalb GOK zurück- zuführen sind	Gibt an ob Wartungs- arbeiten erforderlich sind. Diese sind nicht relevant für die Standsicherheit!	Sichtbewertungsübersicht 0 - Nicht erforderlich o. Vorhanden 1 - Ohne Mangel 2 - geringer Mangel 3 - mittlerer Mangel 4 - hoher Mangel
1	8 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:57	51,6465683	6,408173561	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 1 1 1 0 0 1
2	9 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:52	51,64654922	6,408432007	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	mittel	keine	1 1 3 1 1 1 0 0 1
3	10 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:48	51,64659119	6,408445358	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 1 1 1 0 0 1
4	11 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:44	51,6467514	6,408346653	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 1 1 1 0 0 1
5	12 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:41	51,64691162	6,408249855	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 1 1 1 0 0 1
6	13 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:37	51,64706802	6,40815115	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 1 1 1 0 0 1
7	14 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:34	51,64717865	6,408038616	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 1 1 1 0 0 1
8	15 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:30	51,64733124	6,407910347	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 1 1 1 0 0 1
9	16 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:26	51,64748764	6,407803059	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 1 1 1 0 0 1
10	17 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:23	51,64764023	6,407663345	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 1 1 1 0 0 1
11	18 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:18	51,64773178	6,407510757	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 1 1 1 0 0 1
12	19 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:13	51,64786911	6,407320023	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 2 1 1 0 0 1
13	20 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:09	51,64798355	6,407161713	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 1 1 1 0 0 1
14	21 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:05	51,64813232	6,407013416	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 1 1 1 0 0 1
15	22 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:09	51,64825058	6,406842232	1349175	keine	3	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	mittel	keine	1 2 3 1 1 1 0 0 1
16	23 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:14	51,64837265	6,406680107	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 1 1 1 0 0 1
17	24 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:18	51,64850616	6,406511784	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	mittel	keine	1 1 3 1 2 1 0 0 1
18	25 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:22	51,64863205	6,406360149	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	mittel	keine	1 1 3 1 1 1 0 0 1
19	26 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:27	51,64876556	6,406200886	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 1 1 1 0 0 1
20	27 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:32	51,64889526	6,406036377	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1 2 1 1 1 0 0 1
21	28 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:38	51,64900208	6,405874252	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	mittel	keine	1 1 3 1 1 1 0 0 1
22	29 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:43	51,64891434	6,405665398	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	mittel	keine	1 1 3 1 1 1 0 0 1

23	30 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:47	51,64880371	6,405498505	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1	2	1	1 1	. 0	0
24	31 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:51	51,64868927	6,40528965	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1	2	1	1 1	. 0	0
25	33 A	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:59	51,64847946	6,404892921	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1	2	1	1 1	. 0	0
26	33 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 14:56	51,64860153	6,405077457	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	mittel	keine	1 1	3	1	1 1	. 0	0
27	34 B	Urselmannsweg	Stahl - S235	Xanten	29.09.2020 15:03	51,64837265	6,404706955	1349175	keine	4	eingeschränkt	innerhalb von 1 Jahr	war ausreichend dimensioniert	sehr hoch	vernachlässigbar	keine	1 1	2	1	1 1	. 0	0

mastap-Klasse	Stk	
leer	0	0%
1	0	0%
2	0	0%
3	1	4%
4	26	96%
5	0	0%
Summe	27	100%

Elektro Westerhoff

Achterathsheideweg 62

47447 Moers

Telefon 0.28 41 / 65 01 71

Telefax 0.28 41 / 6 66 07